

ОКП 42 2400



МИЛЛИАМПЕРМЕТРЫ	Э535, Э536,
АМПЕРМЕТРЫ	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 и
ВОЛЬТМЕТРЫ	Э543, Э544, Э545, Э546

**Техническое описание и инструкция
по эксплуатации**

З.363.008ТО

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

I.1. Миллиамперметры 3535, 3535-04.I, 3536, 3536-04.I, амперметры 3537, 3537-04.I, 3538, 3538-04.I, 3539, 3539-04.I, 3540, 3540-04.I, 3541, 3541-04.I, 3542, 3542-04.I и вольтметры 3543, 3543-04.I, 3544, 3544-04.I, 3545, 3545-04.I, 3546, 3546-04.I (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерения силы переменного и постоянного тока и напряжения соответственно.

I.2. Приборы 3535 - 3546 предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха и относительной влажности, указанной в табл I.

Таблица I

Наименование	Условное обозначение	Диапазон рабочих температур, °C	Относительная влажность воздуха в рабочих условиях применения
Миллиамперметры Амперметры Вольтметры	3535, 3536 3537, 3538, 3539 3543, 3544, 3545	От I до 40	До 90 % (при температуре 25 °C)
Амперметры	3540, 3541, 3542	От минус 10 до плюс 40	
Вольтметр	3546	От минус 50 до плюс 60	До 95 % (при температуре 35 °C)

Таблица 2

Наименование	Условное обозначение	Класс точности	Предел допуск- мой основ- ной погрешности, %	Конечное значение диапазона измерений	Активное сопротивление, Ω	Индуктивность, mH	Область нормальная	Область частот, Hz рабочая
Миллиамперметры	3535	0,5	$\pm 0,5$	5 mA	2400	3700	49-51	—
	3535-04.1			10 mA	600	900	45-65	Св. 65 до 1500
				20 mA	150	230		
	3536			50 mA	19	44	45-100	Св. 100 до 800
	3536-04.1			100 mA	4,8	11		
				200 mA	1,2	2,6		
Амперметры	3537	0,5	$\pm 0,5$	0,5 A	0,24	0,45	45-100	Св. 100 до 1500
	3537-04.1			1 A	0,06	0,11		
	3538			2,5 A	0,02	0,02		
	3538-04.1			5 A	0,01	0,005		
	3539			5 A	0,015	0,005		
	3539-04.1			10 A	0,007	0,0015		

Продолжение табл. 2

Наименование	Условное обозначение	Класс точности	Предел допускаемой основной погрешности, %	Конечное значение диапазона измерений	Активное сопротивление, Ω	Индуктивность, мН	Область частот, Hz			
							нормальный	рабочая		
Амперметры	Э540	1,0	$\pm 1,0$	0,5 А	0,24	0,45	45-1500	Св.1500 до 3000		
	Э540-04.1			1 А	0,06	0,11				
	Э541			2,5 А	0,02	0,02				
	Э541-04.1			5 А	0,01	0,005				
	Э542			5 А	0,015	0,005				
	Э542-04.1			10 А	0,007	0,0015				
Вольтметры	Э543	0,5	$\pm 0,5$	1,5 В	7,5	—	45-55	—		
	Э543-04.1			3 В	15					
	7,5 В			37,5						
	15 В			75						
	7,5 В			100						
	15 В			200						
	30 В			1200						
	60 В			2400						
	Э544			7,5 В	100				45-65	Св.65 до 400
	Э544-04.1			15 В	200					

Продолжение табл.2

Наименование	Условное обозначение	Класс точности	Предел допускаемой основной погрешности, %	Конечное значение диапазона измерений	Активное сопротивление, Ω	Индуктивность, mH	Область частот, Hz	
							нормальная	рабочая
Вольтметры	Э545 Э545-04.1	0,5	$\pm 0,5$	75 V	10000		45 - 100	Св.100 до 400
				150 V	20000			
				300 V	40000			
				450 V	60000			
				600 V	80000			
	Э546 Э546-04.1	1,0	$\pm 1,0$	50 V	1333		45 - 1500	Св.1500 до 3000
				75	2000			
				100 V	2666			
				150 V	4000			
		2,5	$\pm 2,5$				5000 - - 10000	-

Примечание. Для вольтметров Э543 значения активных сопротивлений указаны с учетом калиброванных проводов.

1.3. Приборы Э535-04.1 - Э546-04.1 - исполнение 04.1 - предназначены для эксплуатации в условиях как сухого, так и влажного тропического климата в закрытых помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом при температуре окружающего воздуха от 1 до 45°C и относительной влажности до 90 % при температуре 25 °C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Пределы допускаемой основной погрешности приборов в процентах от конечного значения диапазона измерений в нормальной области частот и на постоянном токе равны значениям, указанным в табл.2.

2.2. Класс точности, конечные значения диапазонов измерений, области частот приборов соответствуют указанным в табл.2.

2.3. Нормальные значения влияющих величин соответствуют ГОСТ 8711

Приборы в тропическом исполнении могут иметь нормальную температуру, отличающуюся от 20 °C, если она указана в заказ-наряде. В этом случае нормальная температура указывается на шкале прибора.

2.4. Время установления показаний не превышает 4с.

2.5. Предел допускаемой дополнительной погрешности приборов на переменном токе при отклонении частоты от нормальной области частот до любой частоты в рабочей области частот равен пределу допускаемой основной погрешности.

2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности приборов, вызванный изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих температур, указанной в табл.1, на каждые 10 °C изменения температуры (теплоустойчивость) равен $\pm 0,5$ % от конечного значения диапазона измерений.

2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванный воздействием повышенной влажности (влагоустойчивость) для приборов

3535, 3535-04.I - 3545-04.I - 90% при 25°C; 3546, 3546-04.I - 95% при 35°C, равен пределу допускаемой основной погрешности.

2.8. Активное сопротивление и индуктивность по диапазонам измерений миллиамперметров и амперметров не превышают значений, указанных в табл.2 и на приборе. Активные сопротивления вольтметров не должны отличаться более, чем на $\pm 2\%$ от указанных в табл.2 и на приборе.

2.9. Габаритные размеры приборов соответствуют указанным в табл.3.

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Габаритные размеры, мм
Миллиамперметры 3535, 3535-04.I, 3536, 3536-04.I	$(140 \pm 1,25) \times (195 \pm 1,45) \times (96 \pm 2,7)$
Амперметры 3537, 3537-04.I-3542, 3542-04.I	$(140 \pm 1,25) \times (195 \pm 1,45) \times (105 \pm 2,7)$
Вольтметры 3543, 3543-04.I 3544, 3544-04.I, 3545, 3545-04.I 3546, 3546-04.I	$(140 \pm 1,25) \times (195 \pm 1,45) \times (92 \pm 2,7)$

2.10. Масса приборов соответствует указанной в табл.4.

Таблица 4

Наименование и условное обозначение	Масса, кг
Миллиамперметры 3535, 3535-04.I, 3536, 3536-04.I амперметры 3537, 3537-04.I, 3540, 3540-04.I	$1,2 \pm 0,08$
Амперметры 3539, 3539-04.I, 3542, 3542-04.I вольтметры 3544, 3544-04.I, 3545, 3545-04.I, 3546, 3546-04.I	$1,25 \pm 0,08$
Амперметры 3538, 3538-04.I, 3541, 3541-04.I, вольтметры 3543, 3543-04.I	$1,3 \pm 0,08$

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Состав изделия соответствует указанному в табл.5.

Таблица 5

Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
Прибор согласно табл.2	I шт.	
Калиброванные провода КПЗ-6-1,0-КЛ1-1 ГОСТ 1609	I пара	Только для вольтметров 3543, 3543 -04.1

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Приборы показывающие, аналоговые, прямого преобразования, переносные, с подвижной частью на растяжках, электромагнитной системы, экранированные.

4.2. Противодействующий момент прибора создается растяжками.

Г 0,9 ОСТ 25 1196

Натяжение растяжек - 0,75 *N*.

4.3. Успокоение подвижной части прибора - воздушное.

4.4. Длина шкалы приборов, соответствующая диапазону показаний, равна (112 ± 10) *mm*. Вольтметры 3546, 3546 -04.1 имеют две шкалы. Длина верхней шкалы (112 ± 10) *mm*, нижней - (95 ± 8) *mm*.

4.5. Схемы электрические принципиальные приведены в приложении.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с прибором и его ремонте обслуживающий персонал должен соблюдать требования по технической эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации электроизмерительных приборов установленные ГОСТ 12.3.019

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Выдержать прибор в течение 24 ч в условиях, указанных в п.1.2, и убедиться в отсутствии механических повреждений в случае транспортирования прибора в условиях повышенной влажности и низких температур.

6.2. Установить прибор в горизонтальное положение.

6.3. Установить указатель корректором на нулевую отметку шкалы.

6.4. Установить переключатель в положение, соответствующее наибольшему значению тока, напряжения.

6.5. Включить прибор в схему для измерения ; вольтметр 3543 или 3543 -04.1 включить в схему калиброванными проводами.

6.6. Установить переключатель в положение, соответствующее максимальному отклонению указателя в рабочей части шкалы.

Во избежание разрывов токовой цепи переключение номинальных токов амперметров выполнять последовательной перестановкой щетселей из одной пары гнезд в другую.

7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1. Заключение о техническом состоянии прибора проводится на основании результатов периодической поверки в соответствии с ГОСТ 8.513

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

8.1. Методы и средства поверки — по ГОСТ 8.497
и ГОСТ 8711

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены
в табл.6.

Таблица 6

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1. Указатель находится в произвольном положении и при подключении прибора не отклоняется	Обрыв растяжки	Заменить растяжку
2. На произвольной отмет- ке шкалы прибор изменяет показания. При отключении прибора указатель не возвра- щается к нулевой отметке	Грязь или ворса в камере воздушного успокоителя. Повреждение подвиж- ной части вследствие недопустимого механи- ческого удара	Устранить цепляние

Замена растяжки, устранение цепляния и другие неисправности
проводите по методике, указанной в руководстве по текущему ремонту.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1. Приборы до введения в эксплуатацию следует хранить на
складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружа-
ющего воздуха от 1 до 40 °С и относительной влажности до 80 %

при температуре 25 °С.

Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150.

10.2. Транспортирование упакованных приборов производят всеми видами закрытого транспорта или открытым транспортом по ГОСТ 9181

Прибор при транспортировании самолетом должен быть размещен в отапливаемых герметизированных отсеках.

Предельные условия транспортирования:

температура окружающего воздуха минус 50 °С (нижнее значение), плюс 60 °С (верхнее значение)

и относительная влажность 98 % при температуре 35 °С - для приборов 3535-3546;

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительная влажность до 100 % (верхнее значение) при температуре 35 °С и при более низких температурах с конденсацией влаги - для приборов 3535-04.1-3546-04.1.

При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Значения механических воздействий на прибор при транспортировании должны соответствовать группе 3 ГОСТ 22261

Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки приборов, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.п.

Приложение

Мультиинструменты 9535, 9535-041, 9536, 9536-041

Схема электрическая принципиальная

* Подчеркнут при монтаже компоненты

R1 - резистор МЛТ


C1 - С4 - конденсаторы К73 и К31-11 стандарту

L1 - катушка см. таблицу

Э1 - экран

S1 - переключатель ПЗХ

X1, X2 - разъемы

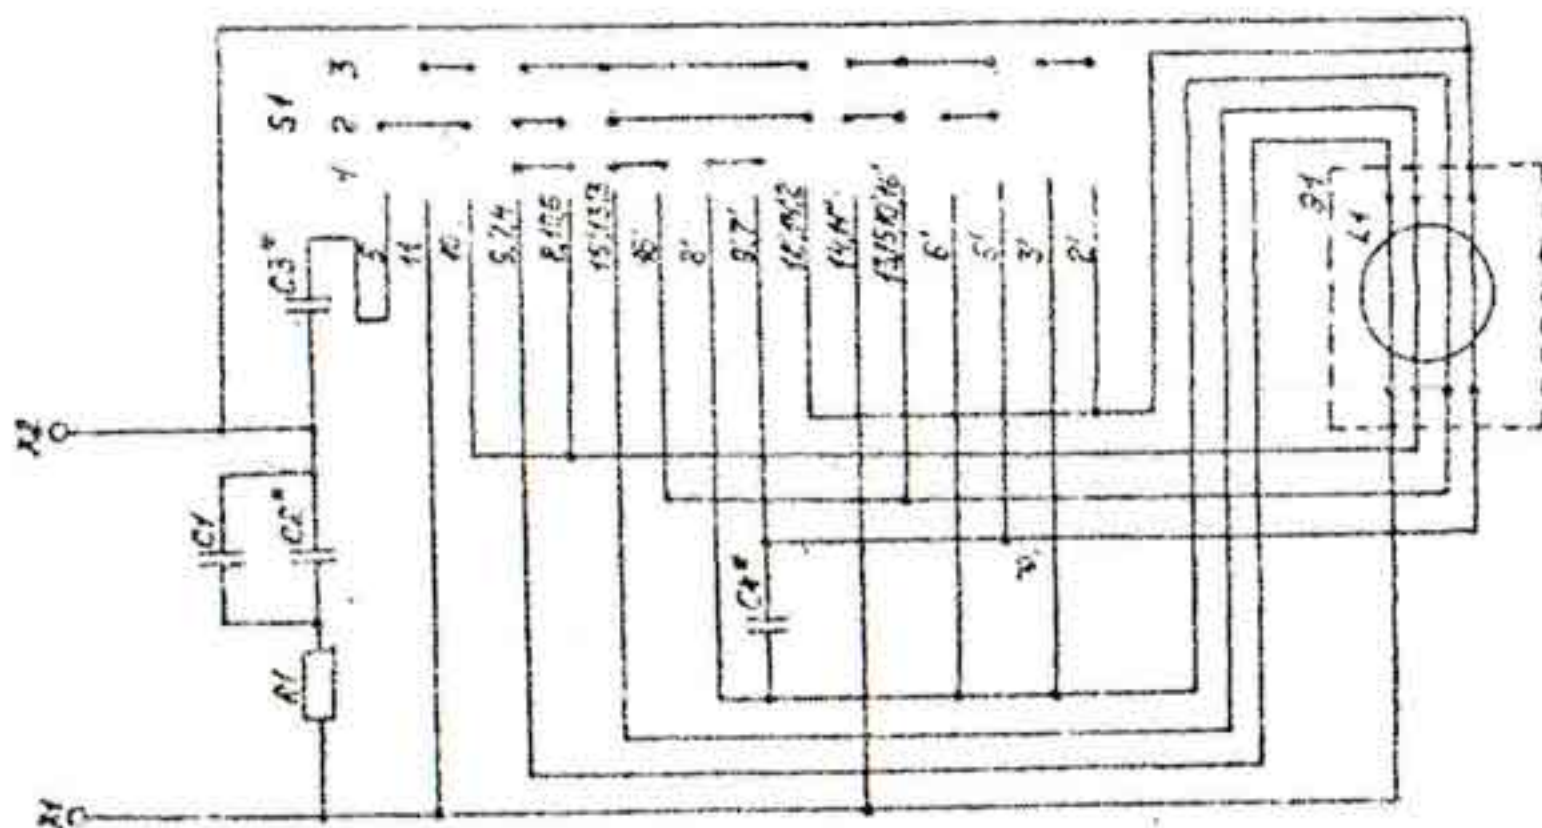

Наименование детали	Л1	C1		C2		C3		C4		R1	
		основн.	подз.	основн.	подз.	основн.	подз.	основн.	подз.	основн.	подз.
9535	5.529	К73-12	001.21	К73-12	001.21	—	—	К31-11	300pF	—	—
9535-041	132	К73-12	001.21	К73-12	001.21	—	—	К31-11	300pF	—	—
9536	5.529	—	—	—	—	—	—	К31-11	300pF	—	—
9536-041	132	—	—	—	—	—	—	К31-11	300pF	—	—

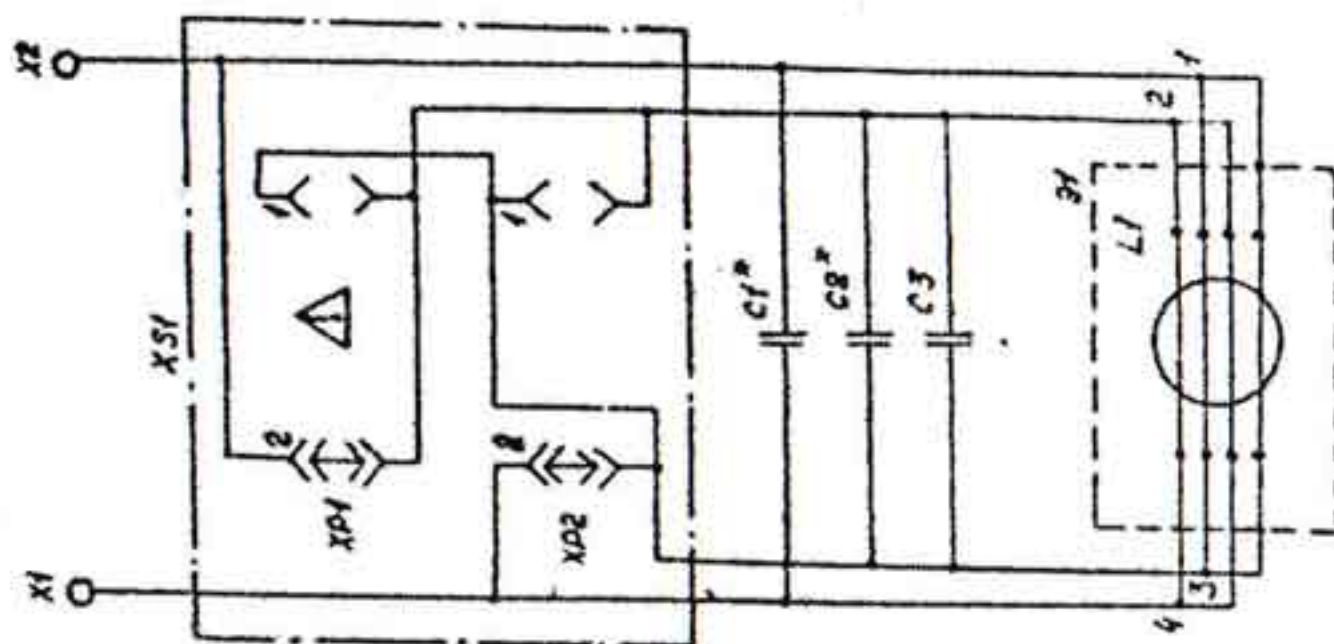


Рис.2

Амперметры 3537-542, 3537-04.1-3542-04.1
Схема электрическая принципиальная.

Подобрать при частотной компенсации

Добавить штепсель, одобренному на переключатель

С1...С3-конденсаторы К73 см. таблицу

L1-катушка см. таблицу


91-экран

X51-колодка контактная

X21, X22-штепсель

X1, X2-зажимы


Исходное обозначение	Класс точности	Угол наклона диаграммы		L1	C1		C2		C3
		1	2		основная	подбор	основная	подбор	
3537, 3537-04.1	Q5	0.5°	1°	5529.162	K73-H-250V-0.22μF ±5%	0.10μF	K73-H-250V-0.22μF ±5%	0.22μF	-
3540, 3540-04.1	10								
3539, 3539-04.1	Q5	2.5°	5°	5529.162-01	K73-H-160V-0.22μF ±5%	3.3μF	K73-H-160V-0.22μF ±5%	-	K73-H-160V-0.22μF ±5%
3541, 3541-04.1	10					4.7μF			
9539, 9539-04.1	Q5	5°	10°	5529.162-02		4.7μF			
9542, 9542-04.1	10								

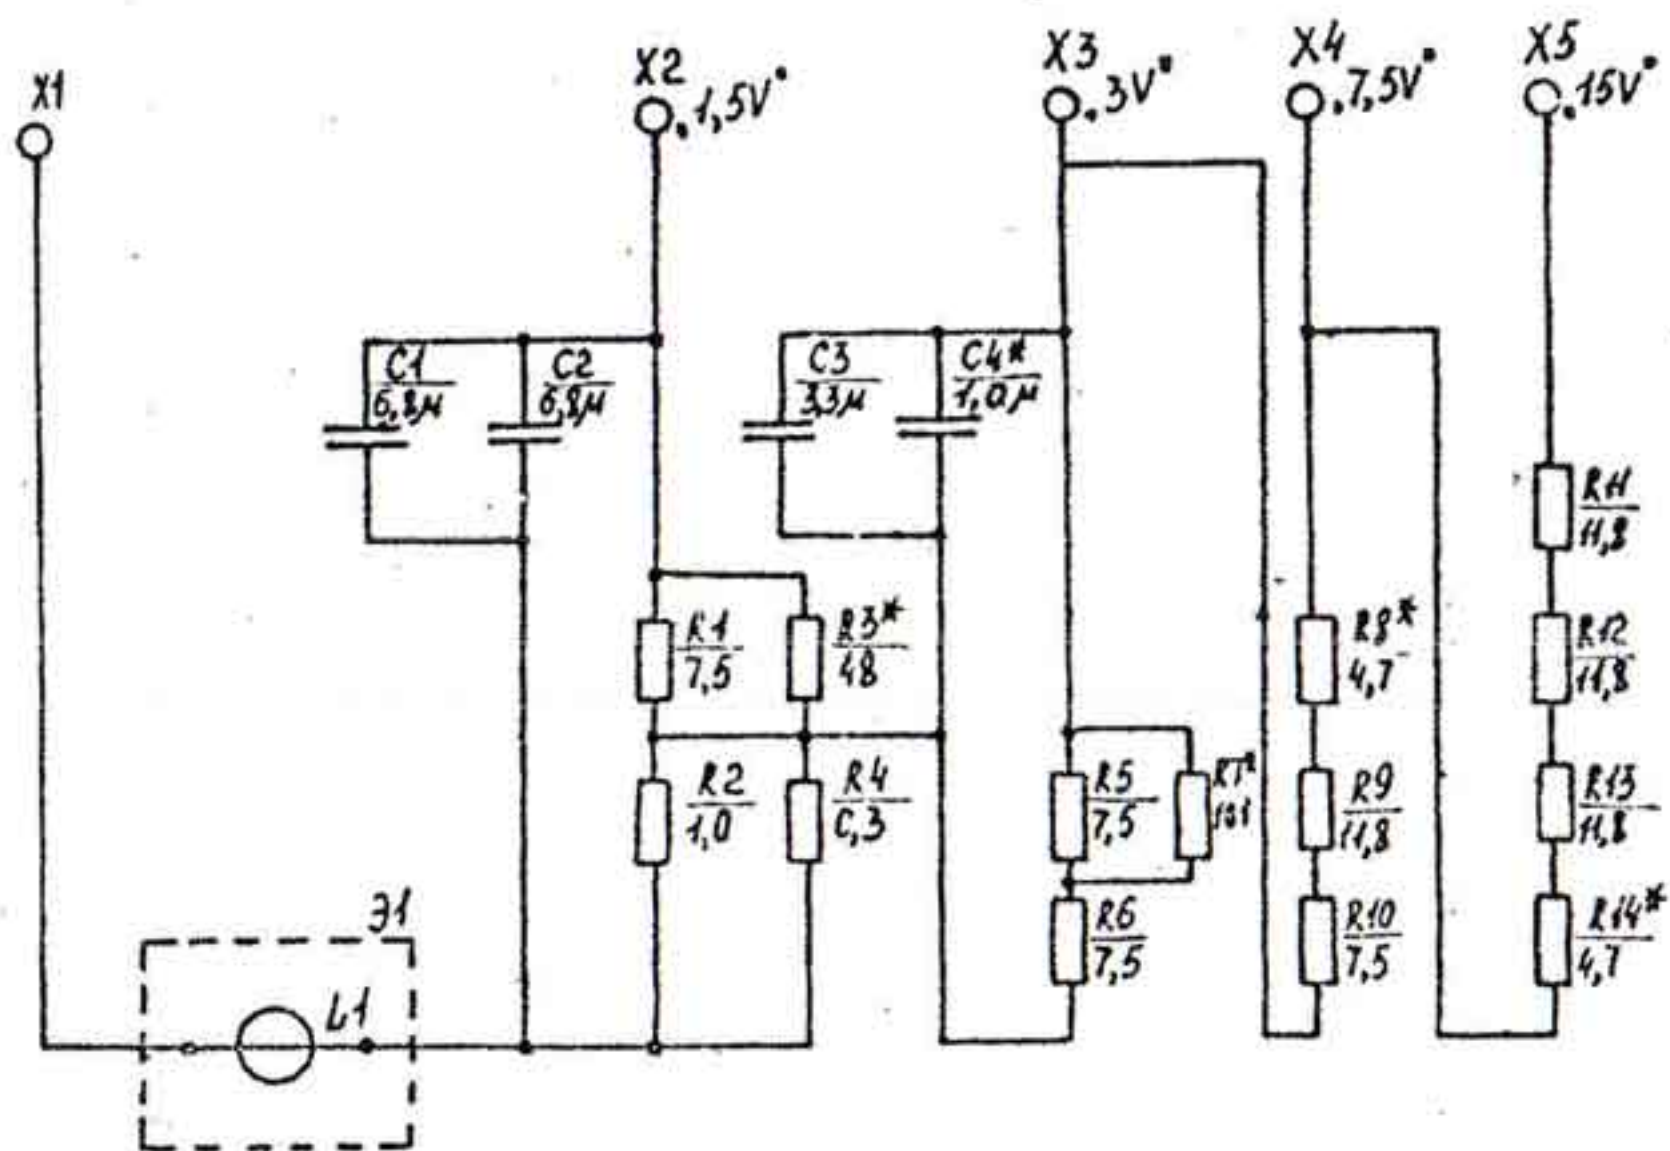

Вольтметр 3543, 3543-04.1. Схема электрическая принципиальная.

- R* Подгоняют при регулировании.
- C* Подбирают при регулировании
- R1, R3...R14 - резисторы проводочные
- R2 - терморезистор
- C1...C4 - конденсаторы КТЗ
- L1 - катушка
- Z1 - экран
- X1...X5 - зажимы

Рис.3.

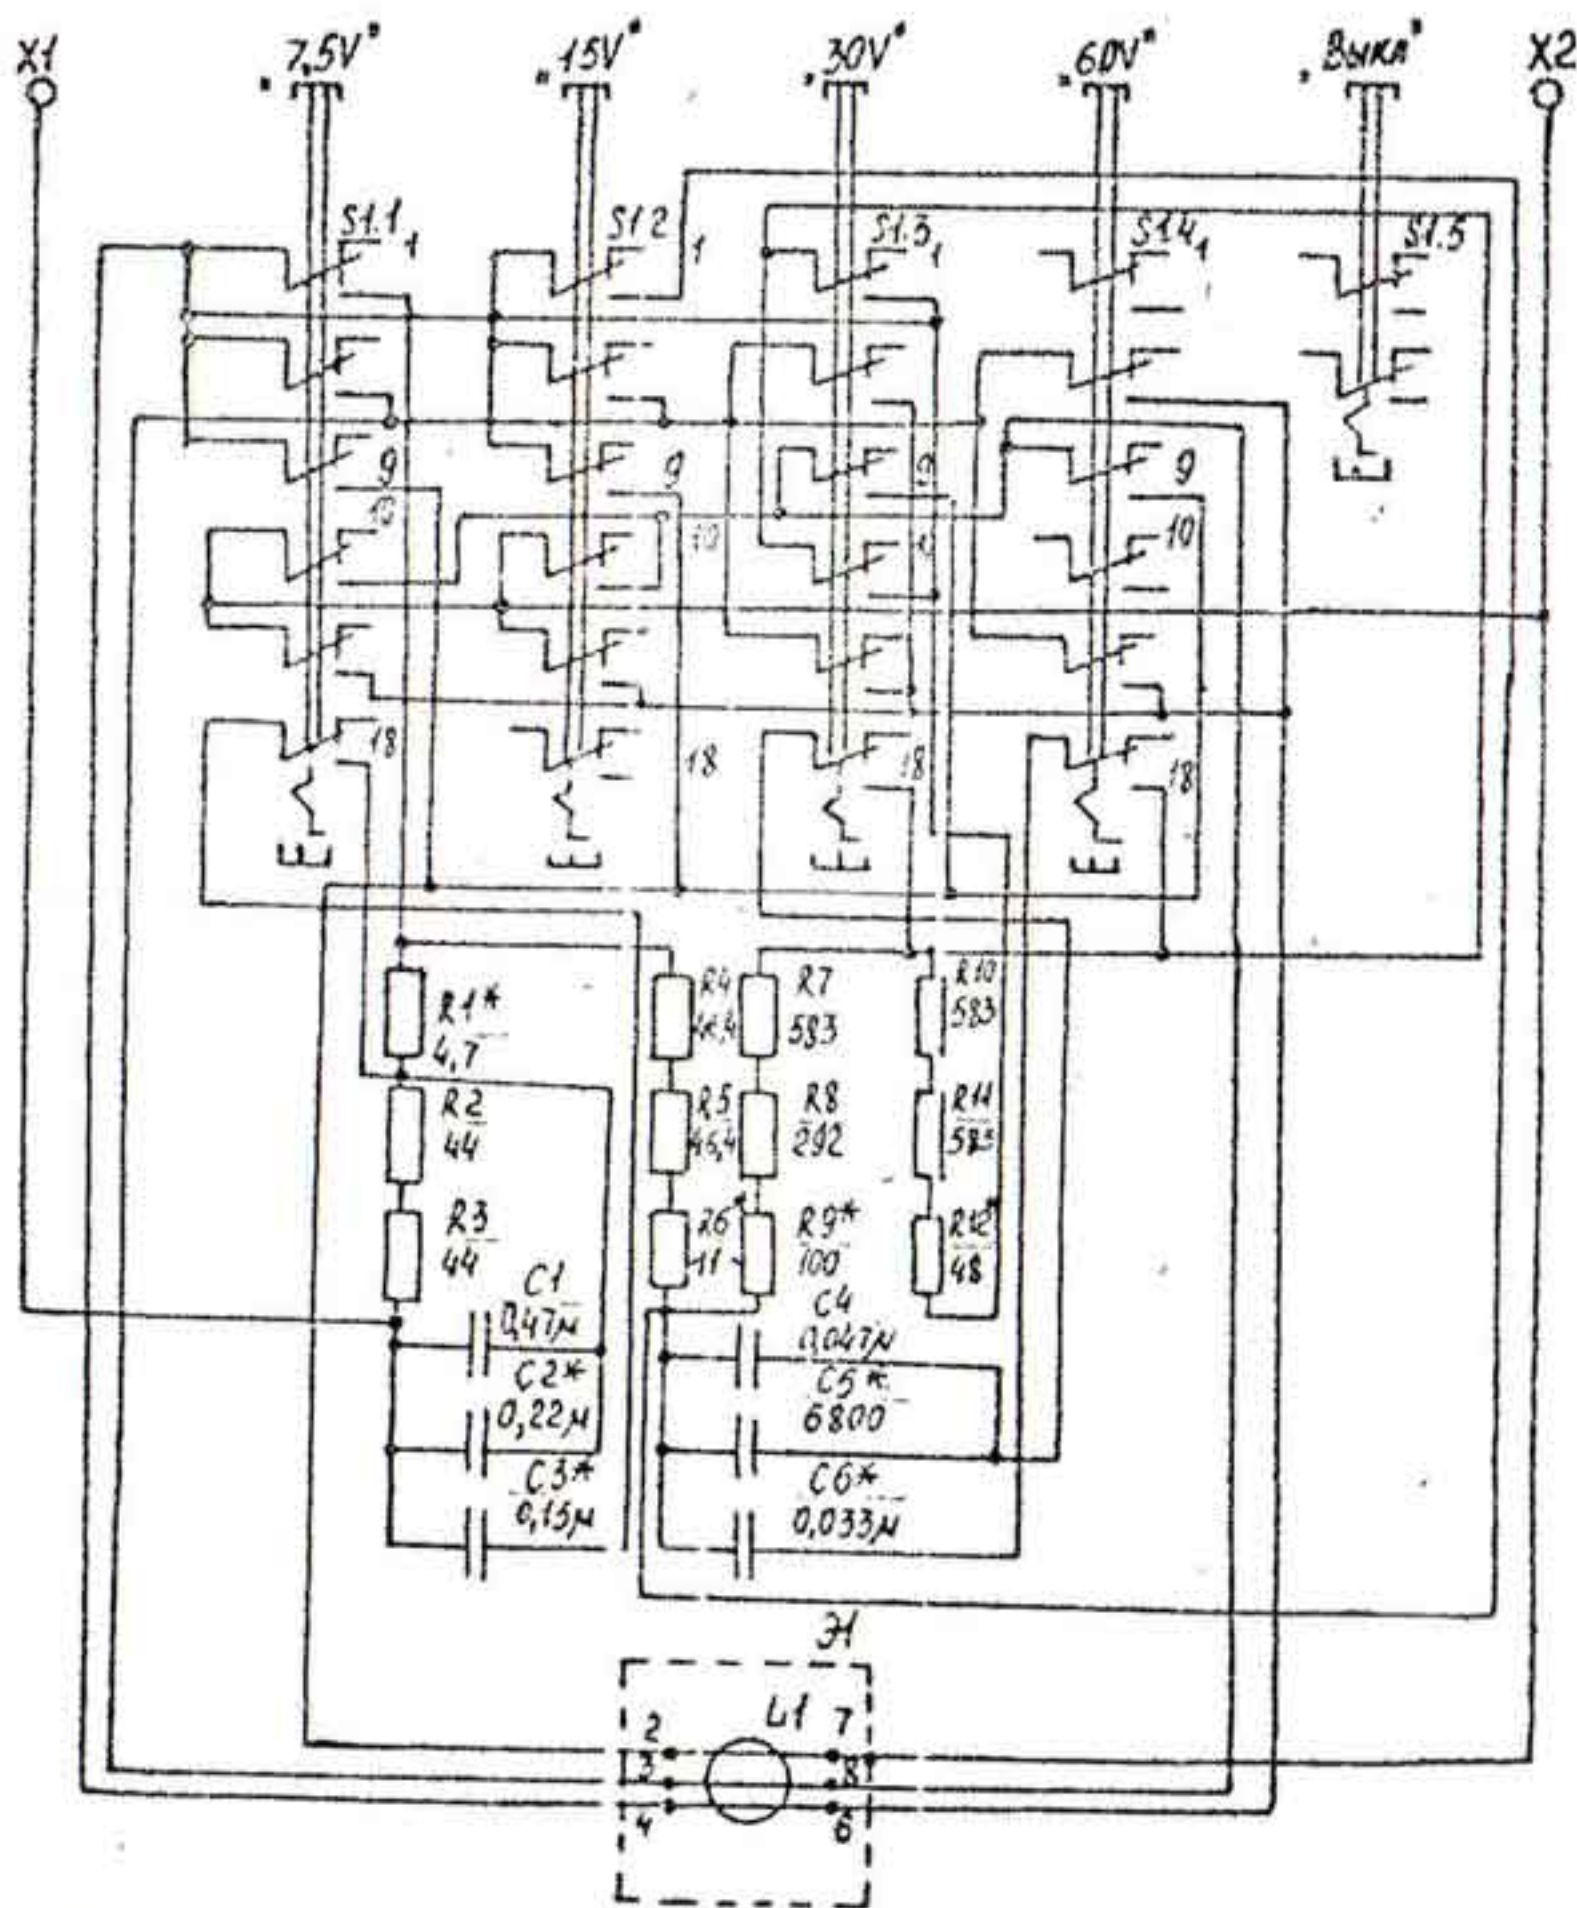


С* Подбирают при регулировании
 R* Подгоняют при регулировании

Вольтметр 3544, 3544-04.I. Схема электрическая принципиальная.

R1...R12 - резисторы проволочные
 C1...C4, C6 - конденсаторы К73
 C5 - конденсатор К31-11
 L1 - катушка

SI - переключатель П2К
 X1, X2 - зажимы
 Э - экран

РИС. 4

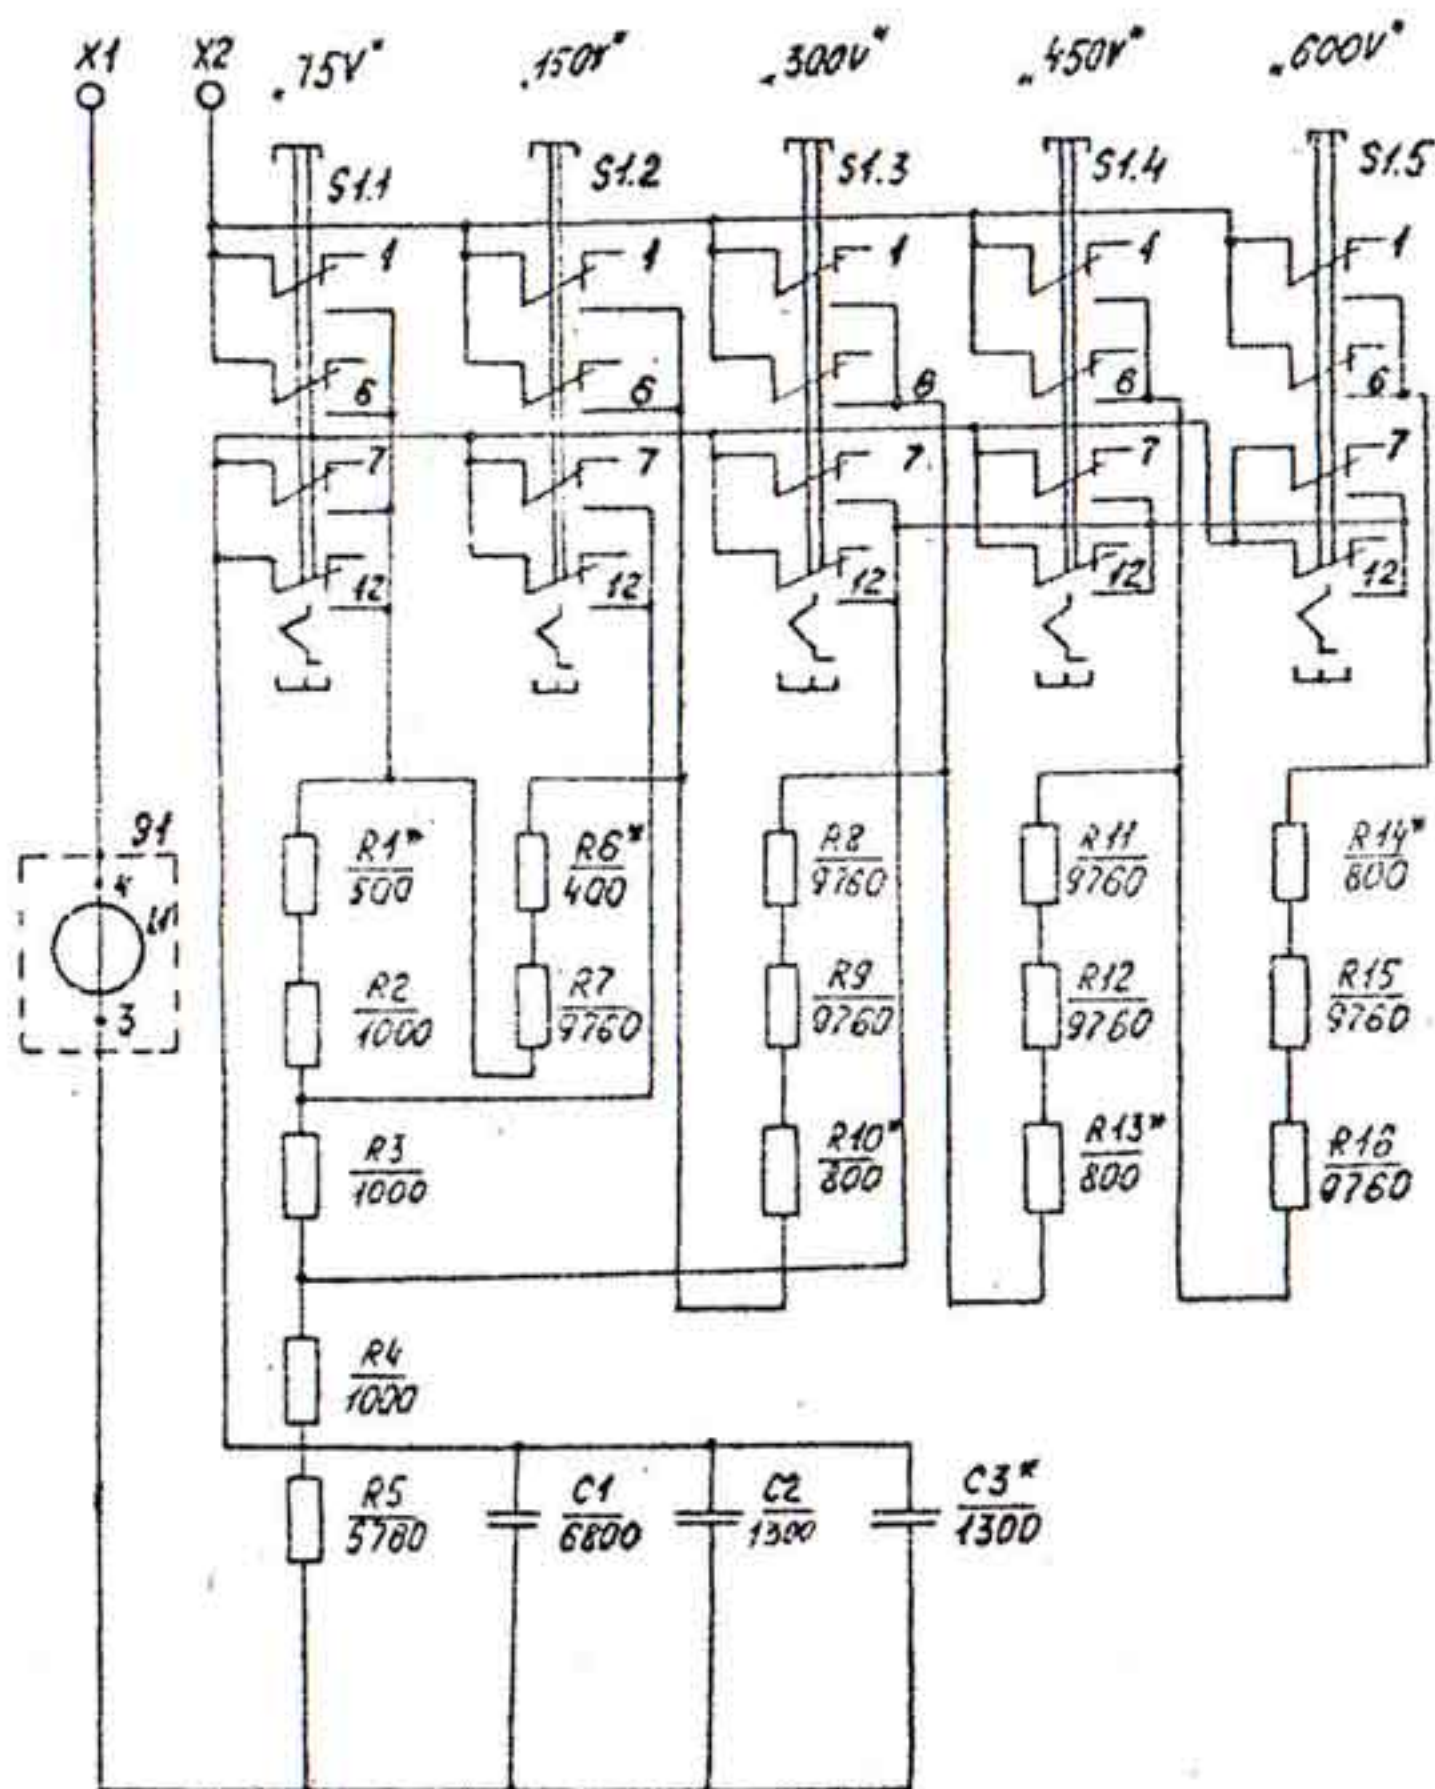


Вольтметр Э545, Э545-04. I. Схема электрическая принципиальная

R* Подгоняют при регулировании
 C* Подбирают при регулировании
 R1...R16 - резисторы проволочные
 C1...C3 - конденсаторы К31-11

LI - катушка
 S I - переключатель П2К
 Э1 - экран
 X1, X2 - зажимы

РИС. 5.

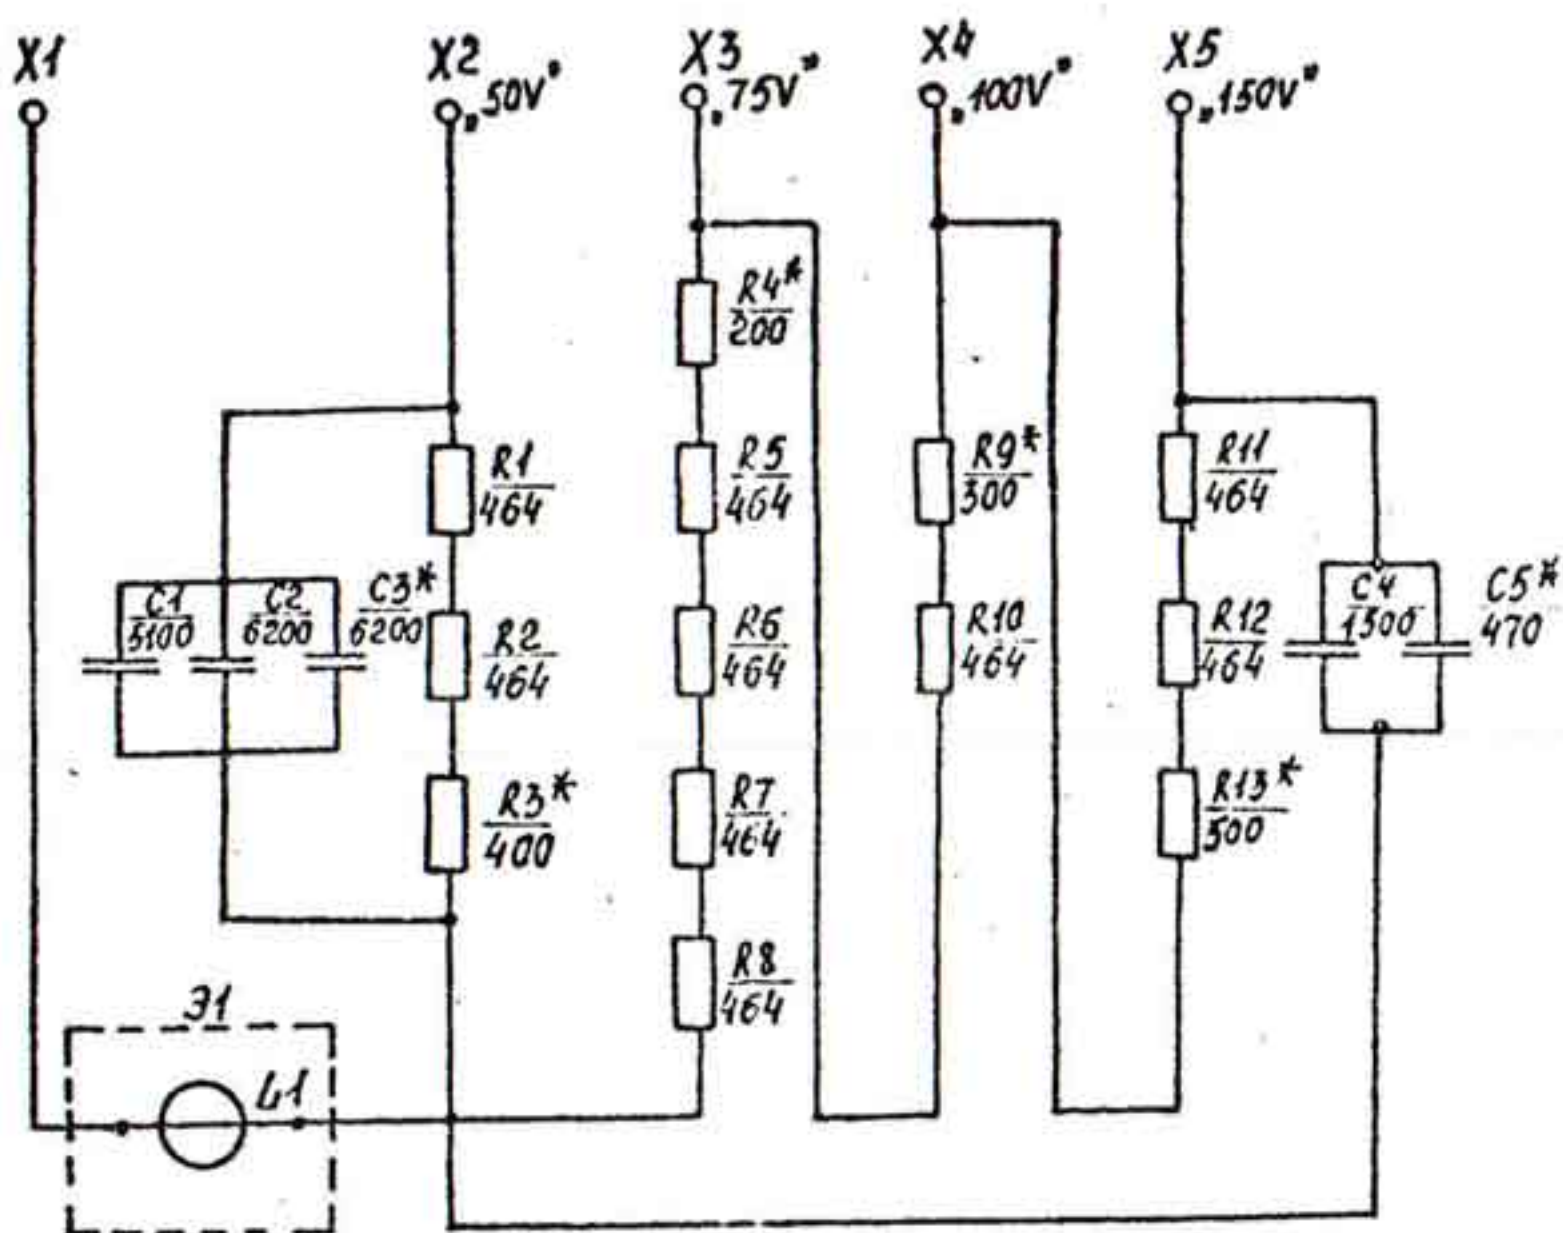

Вольтметр Э546, Э546-04.1. Схема электрическая принципиальная.

* Подбирают при регулировании

R1...R13 - резисторы проволочные

C1...C5 - конденсаторы СГМ

L1 - катушка

Э1 - экран

X1...X5 - зажимы

Рис.6